



**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for the following device model(s):

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s):

**TYPE OF DEVICE**

**TYPE D'APPAREIL**

Electronic Indicating Element

Dispositif indicateur électronique

**APPLICANT**

**REQUÉRANT**

Atrax Group NZ Ltd.  
390A Church Street  
Penrose, Auckland  
New Zealand

**MANUFACTURER**

**FABRICANT**

Atrax Group NZ Ltd.  
390A Church Street  
Penrose, Auckland  
New Zealand

**MODEL NUMBER(S) - NUMÉRO(S) DE MODÈLE(S)**

OP-960  
OP-960+  
BI920 (see Section 10 / Voir Partie 10)

**USE**

**USAGE**

- General Use
- Restricted use

- Usage général
- Usage restreint

## SECTION 1 (including cover page)- Model Identification and Summary of Device Main Metrological Characteristics

**NOTE:** This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the *Weights and Measures Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

### SECTION 2 - Model(s) Identification and Summary of the Parameters and Limitations

The model(s) listed in Column 1 of the following table is (are) approved according to the metrological characteristics indicated in the other corresponding columns of the table. Models produced for use in trade must comply, namely in terms of settings and use, with the metrological characteristics indicated in the table.

Devices marked with "C "(complete) in column 2 have been tested using full tolerance. The modules of these devices cannot be separated in order to form another device, when interfaced with other modules. Devices marked with "M" (modular) have been tested as a module using partial tolerances for each of them; They can be interfaced with other compatible modules in order to form a device.

When values in columns 4, 6 and 8 are in metric and in imperial units, the device can be operated in dual units. If one of these units is in brackets, this unit selection is programmable and sealable; if it is not in brackets, the operator can select the unit through the keyboard.

An "X" means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent.

When d is in [ ],  $d \neq e$ .  
 $E_{max}$ : load cell capacity

## PARTIE 1 (incluant la page couverture) - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des caractéristiques métrologiques principales de l'appareil.

**REMARQUE :** Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du *Règlement sur les poids et mesures*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

### PARTIE 2 - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des paramètres-limites

Le(les) modèle(s) énuméré(s) dans la colonne 1 du tableau suivant, est (sont) approuvé(s) en fonction des paramètres indiqués dans les autres colonnes correspondantes du tableau. Le(les) modèle(s) construit(s) pour usage dans le commerce doit(vent) être réglé(s) et utilisé(s) selon les fonctions métrologiques indiquées dans le tableau.

Les appareils marqués d'un "C "(complet) à la colonne 2, ont été vérifiés en appliquant la pleine tolérance. Les modules de ces appareils ne peuvent être séparés pour former, en les rattachant à d'autres modules, un autre instrument. Les appareils marqués d'un "M" (modulaire) ont été vérifiés comme module en appliquant à chacun la tolérance partielle; ils peuvent être rattachés à d'autres modules compatibles pour former un instrument.

Lorsque les valeurs aux colonnes 4, 6 et 8 sont indiquées en unités métriques et en unités impériales, l'appareil peut fonctionner dans les deux unités. Si une des unités est entre parenthèses, la sélection de l'unité est programmable et scellable; si elle est indiquée sans parenthèses, l'opérateur peut choisir l'unité au moyen du clavier.

Le signe "X" indique que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le signe "---" indique l'absence du dispositif ou de la fonction.

Lorsque d est entre [ ],  $d \neq e$ .  
 $E_{max}$ : portée de la cellule de pesage.

## SECTION 2- TABLE 1 - Device Main Metrological Characteristics

## PARTIE 2 -TABLEAU 1 - Les caractéristiques métrologiques principales des appareils

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Model Modèle	C or/ou M	Class Classe	Max	E <sub>max</sub>	e [d]	n <sub>max</sub>	e <sub>min</sub>	Temp
OP-960 OP-960+ BI920	M	III	---	---	---	3000	---	-10°C to/à 40°C

Meaning of the codes used in model numbers and other information / Signification des codes utilisés dans le numéro de modèle et autres informations.

## SECTION 3 - Device Description

If an "X" appears in table columns, it means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent or that it is not applicable.

## PARTIE 3 - Description de l'appareil

Le symbole "X" qui apparaît dans les colonnes des tableaux signifie que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le symbole "---" signifie l'absence du dispositif ou de la fonction; ou que celui ou celle-ci ne s'applique pas.

## SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features

## PARTIE 3 -TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux

Models/Modèles →	OP-960, OP-960+, BI920
<b>General / Générales</b>	
<b>Material/Matériel</b>	ABS Plastic/Plastique ABS
<b>Power Supply/Alimentation électrique</b>	① 100-240 VAC/V.c.a
① V AC / V c.a.	
② V DC / V c.c.	
③ AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c.	
<b>Communication Port(s)/ Port(s) de communication</b>	X
① Single Range/Étendue simple	
② Multi-Interval/Échelons multiples	①
③ Multiple Range/Étendue multiple	
<b>Integrated Printer/Imprimante intégrée</b>	---
<b>Signal received/Signal reçu</b>	①
① Analog/Analogue	
② Digital /Numérique	

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features  
(Continued)PARTIE 3 - TABLEAU 2 -Caractéristiques des dispositifs  
indicateurs pondéraux (suite)

Models/Modèles →	OP-960, OP-960+, B1920
<b>Metrological Functions / Fonctions métrologiques</b>	
<p><b>Zero Setting Mechanisms (ZSM)/ Dispositif de mise à zéro (DMZ)</b></p> <p>① Automatic Zero Tracking (AZTM) / Maintien du zéro automatique (AZTM)</p> <p>② Automatic (AZSM)/automatique (DMZA)</p> <p>③ Semi-Automatic (SAZSM) / semi-automatique (DMZSA)</p> <p>④ Initial (IZSM) / initial (DMZI)</p> <p>⑤ Manual (MZSM) / manuel (DMZM)</p> <p><b>T (Type)</b></p> <p>① Platter/Plateau                      Keyboard/clavier ②</p> <p>③ %    Automatic/automatique ④</p> <p>⑤ Proportional/proportionnelle</p> <p>⑥ Programmable</p> <p><b>Price Computation/Calcul des prix</b></p> <p>① \$/kg    \$/lb ②</p> <p>③ \$/100 g                      (<i>Postal Scales Only</i>) \$/oz ④</p> <p><b>Weigh-in - weigh-out/ Pesage entrée - sortie</b></p> <p><b>Sleep Mode/Mode sommeil</b></p> <p>① Standby / Veille</p> <p>② Shut-off / Arrêt</p>	<p style="text-align: center;">①③④</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p style="text-align: center;">---</p>
<b>Operator's Display / Affichage destiné à l'opérateur</b>	
<p><b>Number of Display Windows/Nombre de fenêtres d'affichage</b></p> <p><b>Display windows and digit description / Fenêtres d'affichage et description des chiffres</b></p> <p>① Gross/Brut</p> <p>② Tare</p> <p>③ Net</p> <p>④ Unit Price/Prix unitaire</p> <p>⑤ Total Price/Prix total</p> <p>⑥ Other/Autre</p> <p><b>Units of measure /Unités de mesure</b></p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">LCD/ACL 5 digits/chiffres</p> <p style="text-align: center;">① Gross weight/Poids brut</p> <p style="text-align: center;">⑥ Total weight/Poids total</p> <p style="text-align: center;">⑥ Total bags/Sacs total</p> <p style="text-align: center;">kg (lb)</p>

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features  
(Continued)PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs  
indicateurs pondéraux (suite)

Models/Modèles→	OP-960, OP-960+, B1920
<b>Metrological Annunciators/ Voyants métrologiques:</b> ① Net Weight/Poids net ② Centre of Zero/Centre du zéro ③ Unit of measure/Unité de mesure ④ Motion/Mouvement ⑤ Tare Entered/Entrée de tare ⑥ Range Selection/Sélection de l'étendue ⑦ Weighing Element Selection/Sélection du dispositif peseur ⑧ Prepackaging/Pré-emballage ⑨ Low Battery/Piles faibles ⑩ Other/Autres	②③④ ⑩ Total weight / Poids total ⑩ Number of bags / Nombre de baggages
<b>Customers' Display / Affichage destiné aux clients</b>	
<b>Number of Display Windows/Nombre de fenêtres d'affichage</b>	1
<b>Display windows and digit description / Fenêtres d'affichage et description des chiffres</b> ① Gross/Brut                      ② Tare ③ Net ④ Unit Price/Prix unitaire ⑤ Total Price/Prix total ⑥ Other/Autre	LED/DEL - 7 segments  ① Gross/Brut 5 digits/chiffres ⑥ Total weight/Poids total - 5 digits/chiffres ⑥ Total bags/Sacs total - 3 digits/chiffres
<b>Units of measure /Unités de mesure</b>	kg (lb)
<b>Metrological Annunciators/ Voyants métrologiques:</b> ① Net Weight/Poids net ② Centre of Zero/Centre du zéro ③ Unit of measure/Unité de mesure ④ Motion/Mouvement ⑤ Tare Entered/Entrée de tare ⑥ Range Selection/Sélection de l'étendue ⑦ Weighing Element Selection/Sélection du dispositif peseur ⑧ Prepackaging/Pré-emballage ⑨ Low Battery/Piles faibles ⑩ Other/Autres	②④ ⑩ Total weight / Poids total
Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations	

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features  
(Continued)PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs  
indicateurs pondéraux (suite)

Models/Modèles →	OP-960, OP-960+, BI920
<b>Keyboard and Operator Controls/Clavier et boutons de contrôle destinés à l'opérateur</b>	
Total Number of Keys/Nombre total de touches	10
Numeric Keypad/Clavier numérique	---
Zero Key/Touche zéro	X
Tare Key/Touche de tare	---
Selection Key/Touche de sélection Gross Mode/Mode brut → Net → Tare	---
Unit of measure selection key/Touche de sélection d'unité de mesure	---
Range Selection/Sélection de l'étendue	---
Weighing Element Selection/ Sélection du dispositif peseur	---
Price Look Up(PLU)/ Touche Rappel du prix (TRP)	---

## SECTION 3 - TABLE 3 - Weighing Element Features

PARTIE 3 - TABLEAU 3 - Caractéristiques des dispositifs  
peseurs

Models/Modèles →	OP-960, OP-960+, BI920
<b>General / Générales</b>	
NA / s.o.	

**SECTION 4 - Sealing of Calibration and Configuration Parameters**
**PARTIE 4 - Scellage des paramètres d'étalonnage et de configuration**

Models/Modèles →	OP-960, OP-960+, BI920
<p><b>Approved Means of Sealing / Mode de scellage approuvé</b>            ① Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques            ② Physical Seal / Scellé physique</p> <p><b>Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques</b>  <b>Categories / Catégories</b>            ③ Category 1 / Catégorie 1            ④ Category 2 / Catégorie 2            ⑤ Category 3 / Catégorie 3</p> <p><b>Method of Sealing / Méthode de scellage</b>            ⑥ Wire and Seal / Fil et scellé            ⑦ Paper Seal / Scellé papier            ⑧ Event Counters / Compteurs d'événements            ⑨ Event logger/ Enregistreur d'événements            ⑩ Other / Autre</p>	<p style="text-align: center;">②</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p>⑥ Access to the metrological parameters is prevented by passing a wire seal trough two metal tabs protruding trough a metal cover by the back of the indicator, preventing access to the calibration and configuration parameter switches. / L'accès au paramètres métrologiques est protégé au moyen d'un fil de scellage que l'on passe à travers deux onglets métalliques passant dans un couvercle métallique au dos de l'indicateur, protégeant ainsi l'accès aux interrupteurs des paramètres de configuration et d'étalonnage.</p>

**SECTION 5 - Limitations and Specific Installation and Marking Requirements**
**PARTIE 5 - Les restrictions/exigences particulières d'installation et de marquage**

Models/Modèles →	OP-960, OP-960+, BI920
<p>① Counting Function / Fonction de comptage            ② Over-under Target Function / fonction au-delà et en deçà de la cible            ③ Device Installation / Installation de l'appareil            ④ Automatic and In-Motion Weighing / Appareil pour pesage automatique et en mouvement            ⑤ Other / Autre</p>	<p style="text-align: center;">⑤ Number of bags/ Nombre de sacs            ⑤ Total weight /Poids Total</p> <p>While the function ⑤ can be used for trade transactions, it not been evaluated by Measurement Canada and is not covered by this Notice of Approval. / Bien que la fonction ⑤ puisse être utilisée dans des transactions commerciales, elle n'a pas été évaluée par Mesures Canada et n'est pas couverte par le présent avis d'approbation.</p>

**SECTION 6 - Limitations and Use Requirements**

The approved device is an electronic indicating element that when interfaced with an approved and compatible electronic weighing and load receiving element, forms a weighing device.

**SECTION 7 - Terms and Conditions**

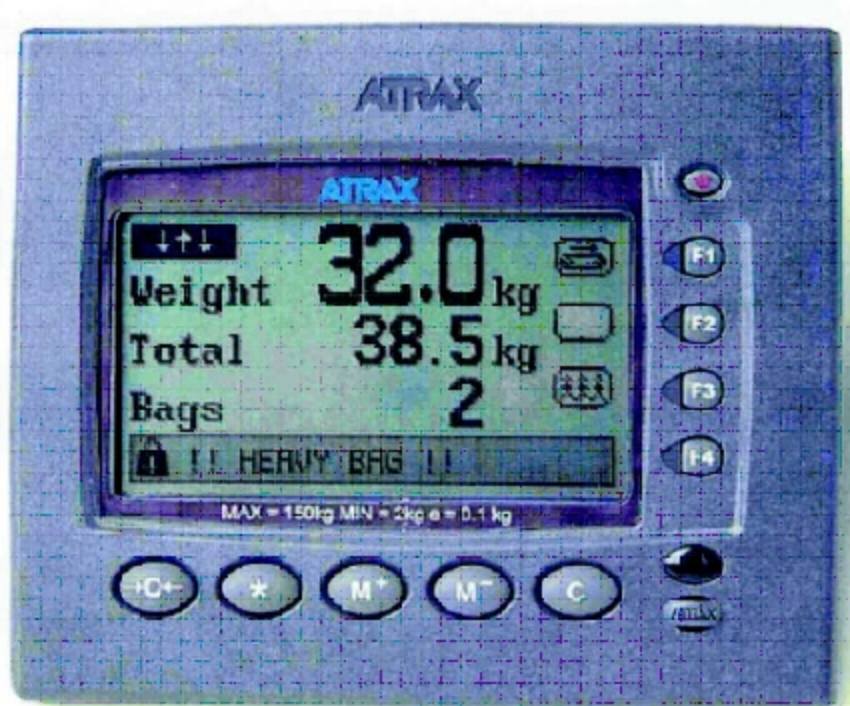
N/A

**SECTION 8 - Photographs and Drawings****PARTIE 6 - Les restrictions/exigences d'utilisation**

L'appareil approuvé est un dispositif indicateur pondéral électronique qui forme un appareil de pesage lorsqu'il est rattaché à un dispositif peseur et récepteur de charge électronique approuvé et compatible.

**PARTIE 7 - Termes et conditions**

s.o.

**PARTIE 8 - Les photos et les sketches**

Operator's display and keypad / Affichage et touches destiné à l'opérateur



## SECTION 8 - Photographs and Drawings (continued)

## PARTIE 8 - Les photos et les sketches (suite)



Customer display / Affiche destiné aux clients

## SECTION 9 - Evaluated by:

This device was evaluated by:

**Original:** Milton G. Smith      **Issue Date:** 2008-12-30  
Senior Legal Metrologist

Tested by NTEP under US-CAN Mutual Recognition Agreement

**Revision 1:** Ryan Henshaw  
Senior Legal Metrologist

Tested by NMO under OIML Mutual Acceptance Agreement

## SECTION 10 - Revision

**Revision 1**

The purpose of revision 1 is to:

- add the model OP-960+, which uses a high resolution display and adds a USB communication port but is metrologically identical to model OP-960
- state that the OP-960 and the OP960+ can be marketed by Avery Weigh-Tronix, 1000 Armstrong Drive, Fairmont, Minnesota, 56031, USA under model number BI920

## PARTIE 9 - Évalué par

Cet appareil a été évalué par:

**Original:** Milton Smith      **Date d'émission:** 2008-12-30  
Métrologiste légal principal

Testé par NTEP sous le Programme de reconnaissance mutuelle États-Unis/Canada

**Révision 1:** Ryan Henshaw  
Métrologiste légal principal

Testé par NMO sous l'arrangement d'acceptance mutuelle OIML

## PARTIE 10 - Révision

**Révision 1**

La révision 1 vise à:

- ajouter le modèle OP-960+, qui est métrologiquement identique au modèle OP-960, sauf qu'il possède un affichage de haute résolution et qu'il a un port de communication USB.
- indiqué que les modèles OP-960 et OP960+ peuvent également être commercialisé par Avery Weigh-Tronix, situé au 1000 Armstrong Drive, Fairmont, Minnesota, 56031, É.U. sous le numéro de modèle BI920

**SECTION 11 - Approval**

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to section 3 of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*.

A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Requirements relating to marking are set forth in sections 49 to 54 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices. Installation and use requirements are set forth in sections 55 to 67 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices.

**SECTION 12 - Signature and Date****Original copy signed by:**

Ronald Peasley  
B.A.Sc. (Chemical Engineering)  
Acting Senior Engineer - Gravimetry  
Engineering and Laboratory Services Directorate

Notice of Approval issued on: **2011-09-29**

**PARTIE 11 - Approbation**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au règlement, aux normes et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*, la présente approbation est accordée en application de l'article 3 de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciale des appareils sont soumis à l'inspection conformément au règlement, spécifications et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*.

En plus de cette approbation, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Les exigences de marquage sont définies dans les articles 49 à 54 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les articles 55 à 67 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique.

**PARTIE 12 - Signature et date****Copie authentique signée par:**

Ronald Peasley  
B.Sc.A. (Génie chimique)  
Ingénieur principal intérimaire - Gravimétrie  
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Avis d'approbation émis le : **2011-09-29**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>